


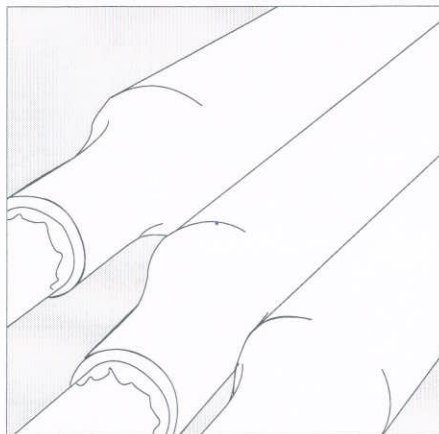

Montasjebeskrivelse

MB. 70 - 09/96

EPP 0167 - NO

**For 1-leder plast- og
gummiisolert flyplass-
kabel 5 kV.**

Uten armering

ENSTO

ENSTO HØINESS AS

Oslo

Bergen

Larvik

Sarpsborg

Stavanger

Trondheim

Sortland

Tlf. 22 90 44 00 91 30 08 44

91 30 02 75

91 30 02 72

51 80 18 75

73 54 02 88

91 30 02 66

Før skjøtearbeidet begynner

Forsikre deg om at det skjøtesettet du skal bruke passer kablene.

Sjekk merkeetiketten på emballasjen og montasjebeskrivelsen.

Det er mulig komponentene eller arbeidsprosessen er blitt forbedret siden sist du installerte produktet.

Les montasjebeskrivelsen nøye og følg prosedyrene i montasjebeskrivelsen.

Generelle instruksjoner

Bruk en propan gassbrenner, type Siever Matic S og mykflammebrenner 3346/3347.

Juster brenneren til du får en myk, blå flamme med gul spiss. Spiss, blå flamme skal unngås.

Hold alltid flammen i bevegelse for å unngå overflateforbrenning av materialet.

Rens og avfett alle områder som vil komme i kontakt med lim/mastik.

Start krympingen av slangen i den posisjon som er anbefalt i montasjebeskrivelsen.


Forsikre deg om at slangen får en jevn nedkrymping rundt det hele før du fortsetter videre utover kabelen.

Krympeslangen skal være jevnt nedkrympet, uten rynker og slik at de underliggende komponenter klart avbildes.


Informasjon i denne montasjeanvisningen har til hensikt å beskrive den korrekte installasjonsmåten for dette produktet. Raychem har ingen kontroll over installasjonsforholdene som kan gi utslag i installasjonskvaliteten. Det er brukerens ansvar å bedømme hvorvidt installasjonsmetoden kan anvendes under gjeldene forhold på montasjestedet. Raychems forpliktelse er kun de som er beskrevet i standard salgsbetingelser for produktet og Raychem vil ikke under noen omstendigheter være ansvarlig for tilfeldige, indirekte eller følgeskader som skyldes feil bruk av produktene.

Kabelforberedelser

Plasser isolasjonsslangen på den ene kabelenden.
Fjern ytterkappen i en lengde på 80 mm.

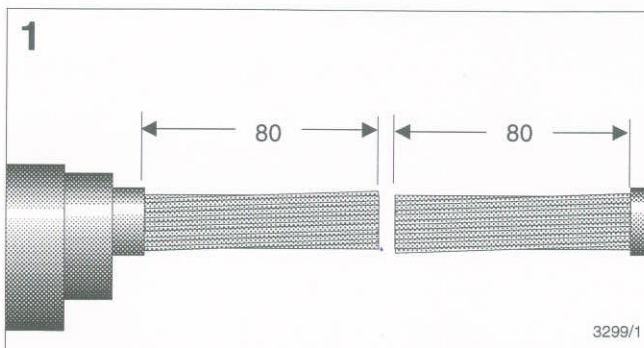


Skjermtrådene brettes tilbake langs ytre kappe. Kabelen kappes 60 mm fra kappeavtaket.
Fjern isolasjonen iht mål l = halve skjøtehylsen, men ikke mer enn 20 mm.

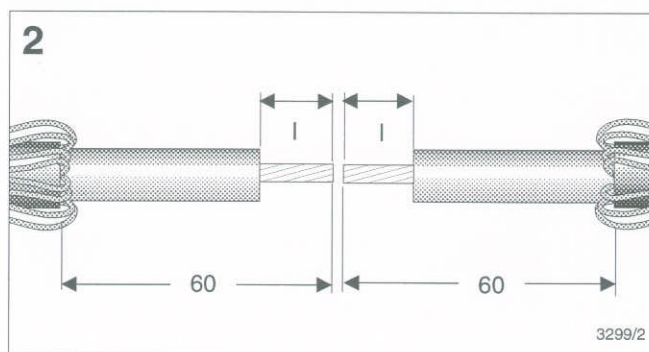


Ferdiggjøring av skjøten


Skjøt lederen. Fjern papiret fra den ene siden av den røde tapen, og rull den sammen.
Mastiken strekkes litt og legges med overlapp over hele skjøteområdet.

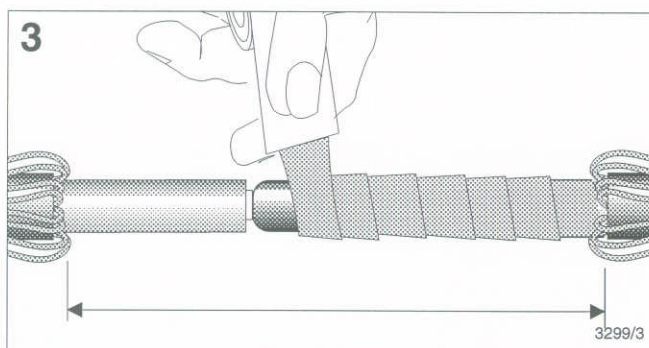


Sentrer den minste isolasjonsslangen over skjøten.
Start krympingen på midten og arbeid ut mot hver ende.

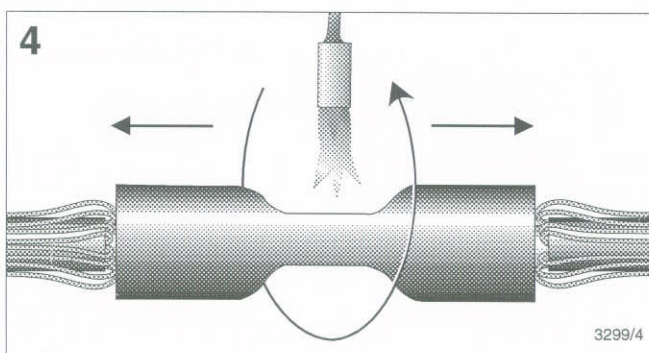


Vikle et lag fortinnet kobbernett rundt isolasjonsslangen med 50% overlapp.

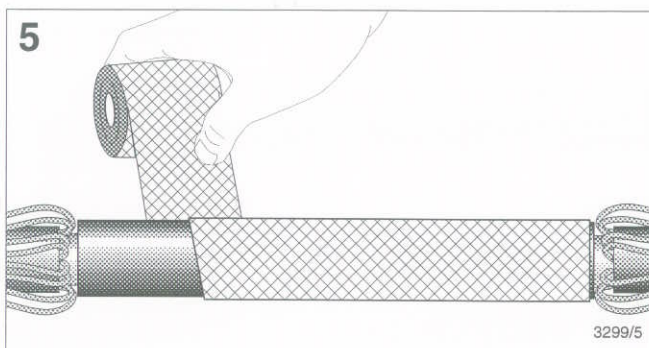


Skjøl kabelens skjermtråder med skjøtehylse.

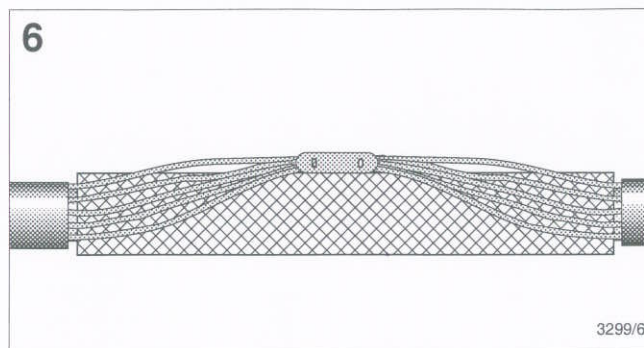

Rengjør og avfett ytterkappen i en lengde av 100 mm på hver side. Sentrer ytterhylsen over skjøteområdet. Start krympingen på midten og arbeid ut mot hver side.

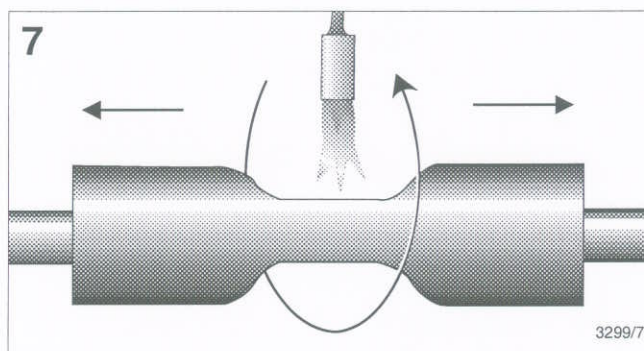

Skjøten er nå ferdig.
La skjøten avkjøles før den belastes mekanisk.

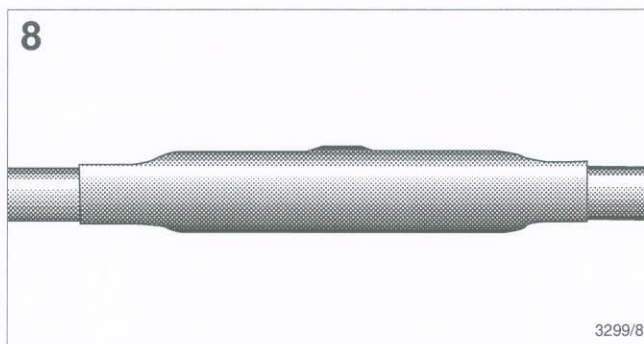

Vennligst
håndter avfallet
iht miljøreglene.

