


Ladestasjon EO Mini

Variant: **Ladestasjon EO Mini T2 kabel 5m, 1F 32A, hvit**

Art.nr: **EO1003**

El.nr: **1522712**

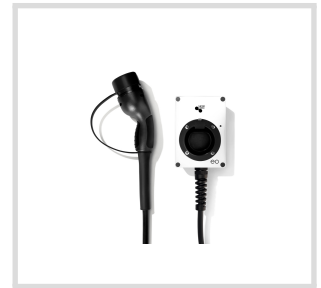

INFORMASJON

Mini er de minste mode 3-ladestasjonene på markedet! Ladestasjonene er 1-faset 230V og har ladeeffekt på inntil 7,2kW, 32A. Ønsket amperestyrke justeres enkelt mellom 6A og 32A med justeringshjul. I IT-nett benyttes skala A-F (6A-10A-16A-20A-25A-32A) og i TN- Nett benyttes skala 0-9 (0A-6A-8A-10A-12A-16A-20A-25A-30A-32A) Mini-serien leveres med innebygd DC-RCM modul som kobler ut ladestasjonen ved >6mA DC-lekkstrøm. Dermed er det tilstrekkelig med forankoblet jordfeilbryter type A.

Mini kommer i flere varianter, med Type 2-kontakt, eller 5m fast ladekabel av type 1 eller 2 (Type 1 er bestillingsvare), og i fargene matt svart, og matt hvit.

MONTERING

Kabelinnføring må gjøres i bunn av ladestasjon. Største hull som kan borres er 25mm.

Tilkoblingstverrsnitt 2,5 - 10mm²(Entrådet leder / solid wire).

Kapsling har IP44.

Type 2 Kontakt har IP54.

LASTSTYRING AV MINI

Ved bruk sammen med EO ALM styreenhet kan inntil 6stk EO ladestasjoner dynamisk lasttyres mot tilgjengelig effekt i fordeling / hovedvern. ALM leveres kun for 1-fase overbelastningsvern.

Krever 4 leder signalkabel for sammenkobling. (ALM BOX Low Power 20-40A el.nr:15 227 70 og ALM BOX High Power 40-100A el.nr: 15 227 71).

SLUTTKONTROLL

Det anbefales å benytte en godkjent mode 3 tester ved sluttkontroll av montert ladepunkt.

NB! Ved isolasjonstesting / megging må ladestasjon kobles fra nett for å unngå skade på elektronikk internt i ladestasjon.

SPESIFIKASJONER

NØDVENDIG INFORMASJON

MONTERING

Kabelinnføringer må gjøres i bunn av lader. Det er ikke prefabrikkert utsparring for nippel grunnet stor forskjell i behov for kabel fra 2x2,5mm² til 2x10mm²(Entrådet leder / solid wire).

Største anbefalte borehull 25mm.

SLUTTKONTROLL

Det anbefales å benytte en godkjent mode 3 tester ved sluttkontroll av montert ladepunkt.

NB! Ved isolasjonstesting / megging må ladestasjon kobles fra nett for å unngå skade på elektronikk internt i ladestasjon.